


焼損事故の発生場所と不適切な電線の接続例

設置場所:浴室の天井裏部分

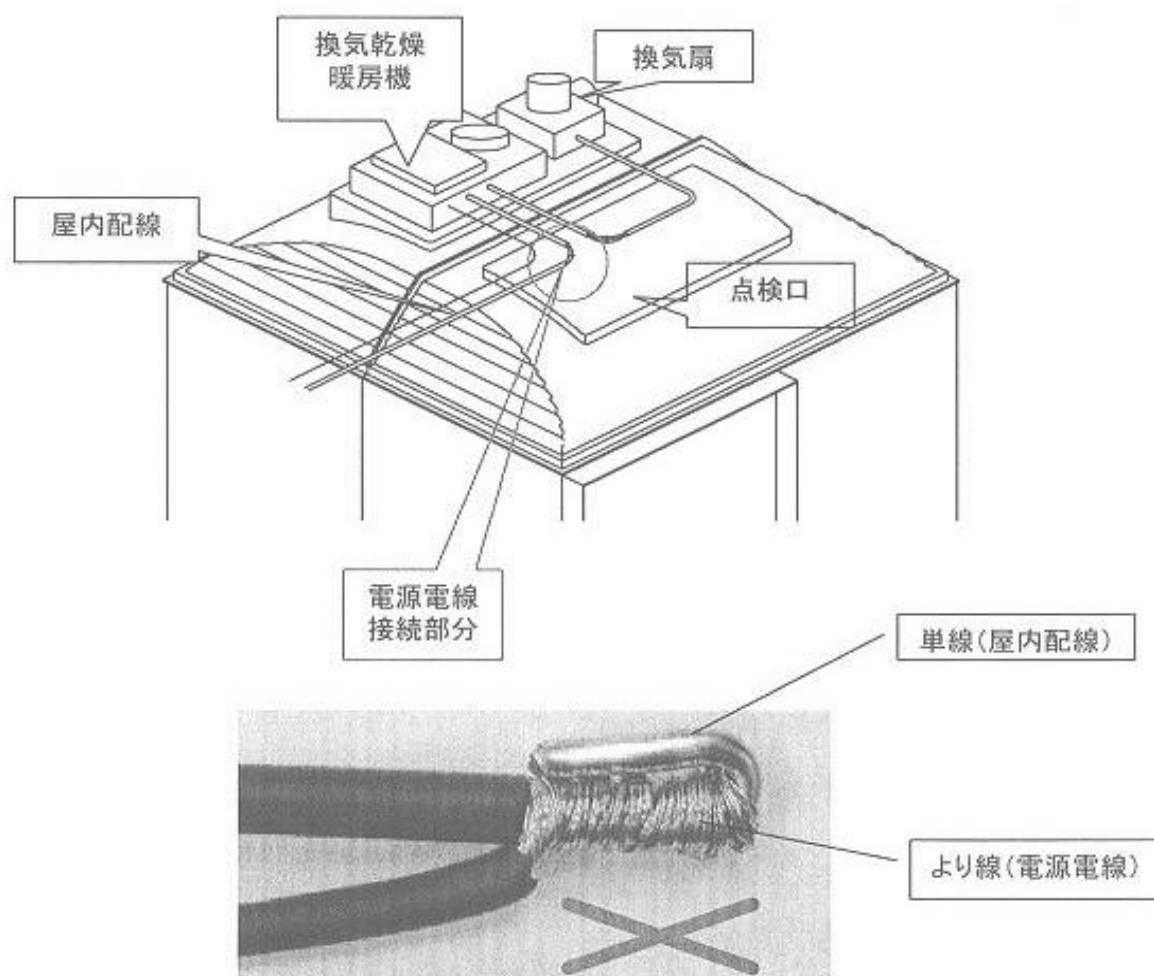

手より結線のイメージ:(ろう付け(半田付け)、絶縁被覆処理の無い(裸線のままの状態)不適切な接続例)

＞上記写真のように、単により線と単線を手でねじって接続しただけの場合は、不適切な電線の接続となり、電気的な接触不良により、焼損事故の原因となる恐れがあります。